









1 PRÜFUNGSDATEN

KONTROLLART	Visuelle Routineinspektion	PRÜFUNGSDATUM	Mittwoch, 03. Juni 2026
BEGINN	09:15 Uhr	ENDE	10:40 Uhr
PRÜFER	Andreas Köhler	AUFTRAGGEBER	Stadt Dresden

2 STANDORT UND PRÜFOBJEKT

SPIELPLATZ	Spielplatz Kunterbund	KATEGORIE	Öffentlich
ADRESSE	Kunterbundweg 7, 01187 Dresden	STATUS	Aktiv
GEPRÜFTE OBJEKTE	8 von 8	OFFENE MÄNGEL	5
WETTER	18 °C, bewölkt	BODENFEUCHTE	trocken

3 GERÄTE- UND BEREICHSÜBERSICHT

NR.	GERÄT / BEREICH	GERÄTE-ID	MÄNGEL	STATUS	FOTO
1	Doppelschaukel	EQ-0012	1	Kritisch	
2	Kletterturm „Burg“	EQ-0007	2	Hoch	
3	Nestschaukel	EQ-0019	0	—	
4	Wellenrutsche	EQ-0004	1	Mittel	
5	Sandkasten mit Pergola	EQ-0021	0	—	
6	Federwippe „Pferd“	EQ-0015	1	Niedrig	
7	Karussell	EQ-0009	0	—	
8	Balancierbalken	EQ-0023	0	—	

4 ZUSAMMENFASSUNG MÄNGEL



- Doppelschaukel: Kettenglied stark verschlissen – sofortige Sperrung erforderlich.
- Kletterturm „Burg“: Fallschutz unterschreitet Mindestmaß, Podestkante mit Splittergefahr.
- Wellenrutsche: Spalt am Rutschenauslauf über 8 mm – Klemmgefahr.
- Federwippe „Pferd“: Federlager ausgeschlagen, erhöhtes Spiel.

● OFFENE MÄNGEL

5

▲ HOCH PRIORITÄT

3

● HINWEISE

1

ALLGEMEIN

ÜBERSICHTSFOTOS



Übersicht Spielfläche, Blick von Nordost



Zentraler Spielbereich mit Kletterturm

ALLGEMEINE MÄNGEL

1

KURZTEXT

Glasscherben im RandbereichSCHWEREGRAD **Mittel**

KATEGORIE Vandalismus

BESCHREIBUNG

Im westlichen Randbereich der Sandfläche vereinzelt Glasscherben festgestellt. Bereich gereinigt; engmaschige Kontrolle empfohlen.

BEFUNDE / BEMERKUNGEN

Der Spielplatz befindet sich insgesamt in einem gepflegten Zustand. Die Fallschutzflächen sind überwiegend ausreichend, lediglich im Bereich des Kletterturms ist eine Auffüllung erforderlich. Ein kritischer Mangel an der Doppelschaukel wurde vor Ort gesichert. Die Beschilderung ist vollständig und gut lesbar.


MASSNAHMEN DER KONTROLLPERSON

Doppelschaukel (rechtes Gehänge) mit Absperrband gesperrt und Warnhinweis angebracht. Glasscherben im Randbereich entfernt. Zuständige Bezirksleitung telefonisch über den kritischen Mangel informiert.

1 GERÄTEDETAIL – DOPPELSCHAUKEL

GERÄTE-ID	EQ-0012	MATERIAL	Stahl / Robinienholz
GERÄTETYP	Schaukel	STANDORT IM SPIELPLATZ	Nordseite
HERSTELLER	Kompan	PRÜFSTATUS	Mangel festgestellt
		ANZAHL MÄNGEL	1


FOTO VOM GERÄT

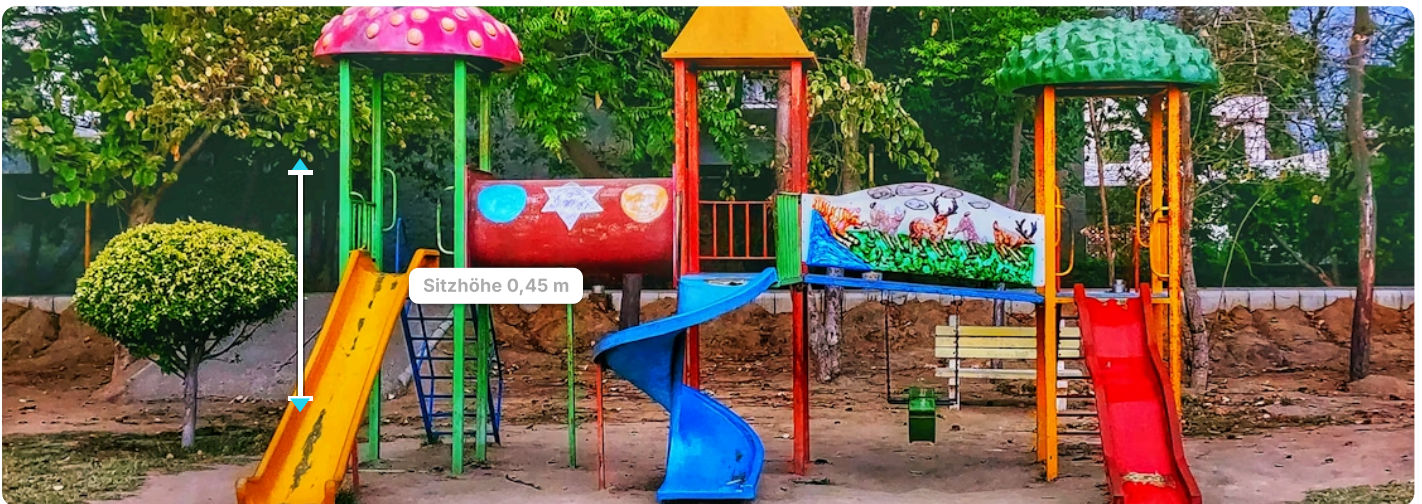

Gesamtansicht Doppelschaukel · Sitzhöhe eingemessen (Pfeilmaß)

FESTGESTELLTE MÄNGEL

- 1 **KURZTEXT**
Kettenglied verschlissen
- SCHWEREGRAD** Kritisch
- KATEGORIE** Verschleiß
- MASSNAHME** Sperrung erforderlich
- BESCHREIBUNG**
Kettenglied am rechten Gehänge stark verschlissen und angerostet, ca. 5 mm Materialabtrag am tragenden Querschnitt. Bruchgefahr – Schaukel wurde vor Ort gesperrt. Kette umgehend tauschen.

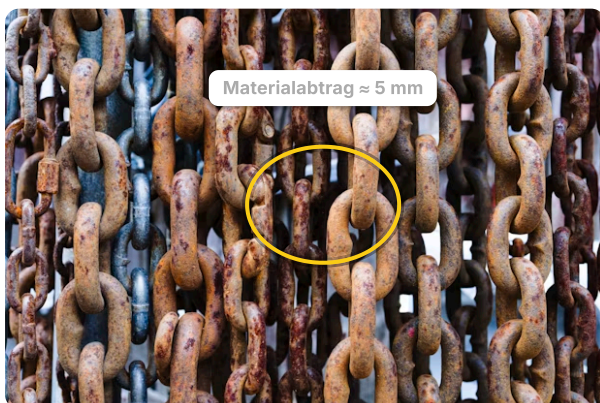


Verschlissenes, angerostetes Kettenglied (markiert)

2 GERÄTEDETAIL - KLETTERTURM „BURG“

GERÄTE-ID	EQ-0007	MATERIAL	Robinie / HPL-Platten
GERÄTETYP	Klettergerät	STANDORT IM SPIELPLATZ	Zentrum
HERSTELLER	eibe	PRÜFSTATUS	Mangel festgestellt
		ANZAHL MÄNGEL	2

FOTO VOM GERÄT

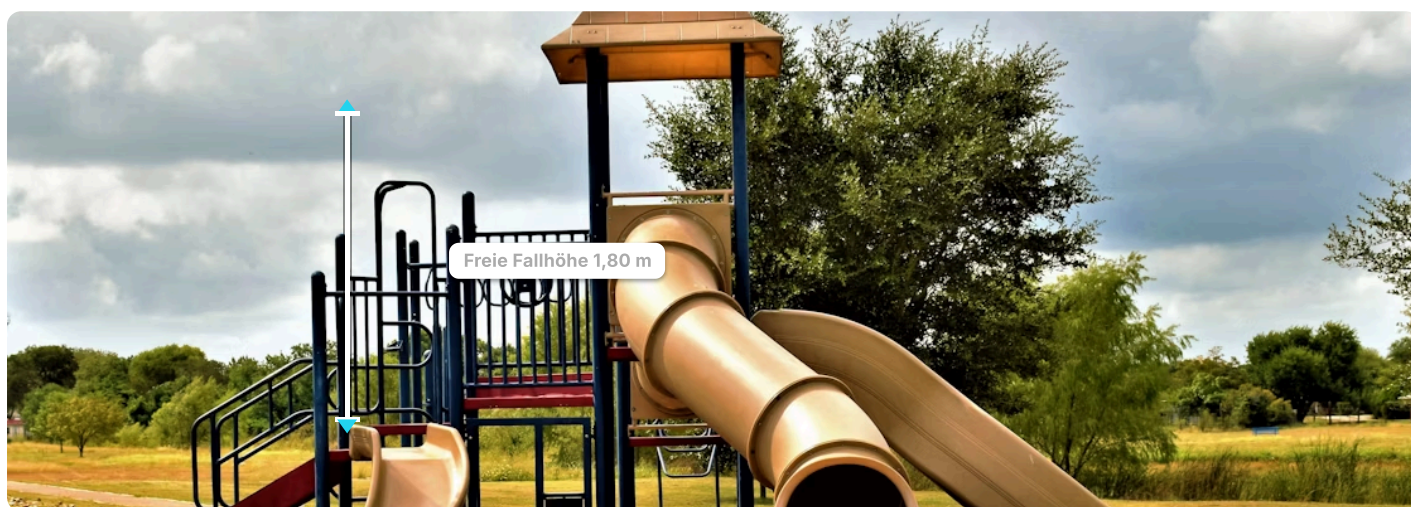

Gesamtansicht Kletterturm „Burg“ · freie Fallhöhe per Pfeilmaß eingezeichnet

FESTGESTELLTE MÄNGEL


1 **KURZTEXT**
Fallschutz unterschreitet Mindestmaß

SCHWEREGRAD **Hoch**

KATEGORIE Fallschutz

MASSNAHME Auffüllung

BESCHREIBUNG
 Fallschutzschicht (Holzhackschnitzel) im Bereich des Podestabsprungs stark verdichtet, Schichtdicke nur ca. 18 cm bei einer freien Fallhöhe von 1,80 m. Material auffüllen und auflockern.

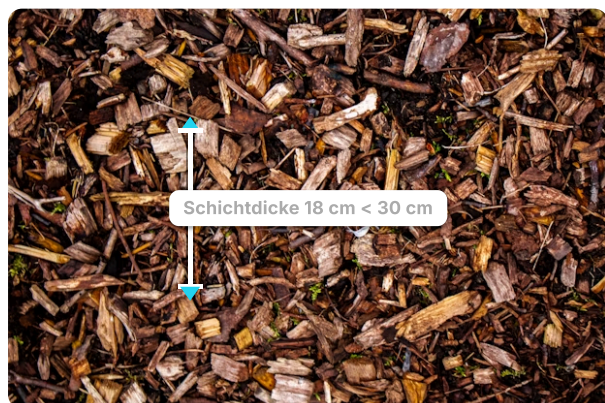

Verdichtete Fallschutzschicht (Holzhackschnitzel), Tiefe eingemessen

2 **KURZTEXT**

BESCHREIBUNG

Splittergefahr an Podestkante


SCHWEREGRAD

Hoch

KATEGORIE Holzschaden

MASSNAHME Nachjustierung

Holz­kante am oberen Podest aufgesplittert und morsch (Länge ca. 15 cm), Verletzungsgefahr beim Übergang. Kante abschleifen und nachölen.

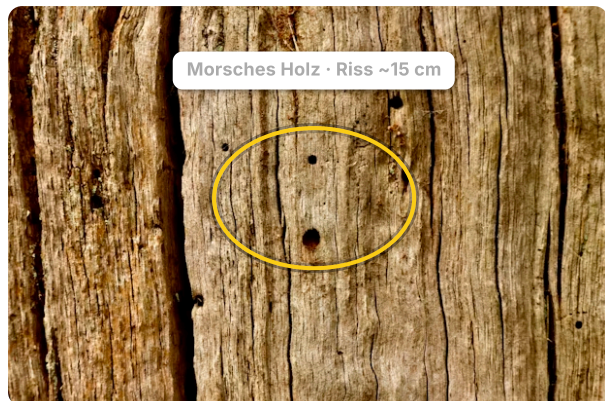

Aufgesplitterte, morsche Holz­kante am Podest (markiert)

3 GERÄTEDETAIL - WELLENRUTSCHE

GERÄTE-ID	EQ-0004	MATERIAL	Edelstahl / HDPE
GERÄTETYP	Rutsche	STANDORT IM SPIELPLATZ	Westseite
HERSTELLER	Kompan	PRÜFSTATUS	Mangel festgestellt
		ANZAHL MÄNGEL	1


FOTO VOM GERÄT



Gesamtansicht Wellenrutsche · Podesthöhe per Pfeilmaß eingezeichnet

FESTGESTELLTE MÄNGEL

- 1 **KURZTEXT**
Spalt am Rutschenauslauf
- SCHWEREGRAD** Mittel
- KATEGORIE** Verschleiß
- MASSNAHME** Nachjustierung
- BESCHREIBUNG**
Am Übergang vom Rutschenauslauf zum Rahmen hat sich ein korrodierter Spalt von über 8 mm gebildet (Fingerklemmstelle). Verschraubung nachziehen und Spalt schließen.

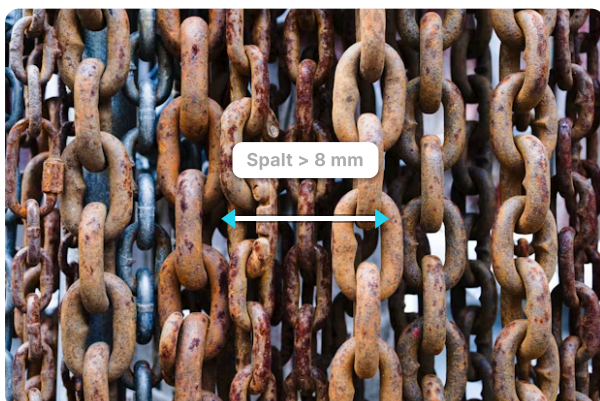


Korrodierte Kante am Rutschenauslauf · Spaltmaß eingezeichnet

4 GERÄTEDETAIL – FEDERWIPPE „PFERD“

GERÄTE-ID	EQ-0015	MATERIAL	HDPE / Stahlfeder
GERÄTETYP	Wippgerät	STANDORT IM SPIELPLATZ	Südseite
HERSTELLER	Wicksteed	PRÜFSTATUS	Mangel festgestellt
		ANZAHL MÄNGEL	1

FOTO VOM GERÄT

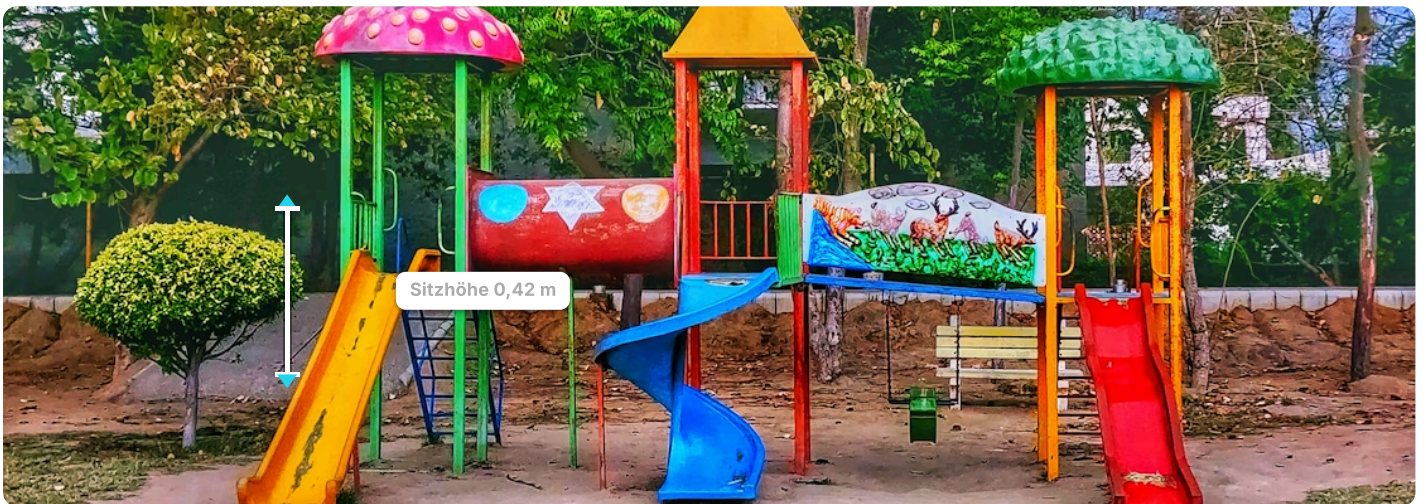


Gesamtansicht Federwippe „Pferd“ · Sitzhöhe per Pfeilmaß eingezeichnet

FESTGESTELLTE MÄNGEL

1 **KURZTEXT**
Federlager ausgeschlagen
 SCHWEREGRAD **Niedrig**
 KATEGORIE Verschleiß
 MASSNAHME Beobachtung

BESCHREIBUNG
 Federlager weist leicht erhöhtes Spiel im Drehpunkt auf, beginnende Korrosion sichtbar. Funktion derzeit nicht eingeschränkt. Zustand bei der nächsten Kontrolle erneut bewerten.

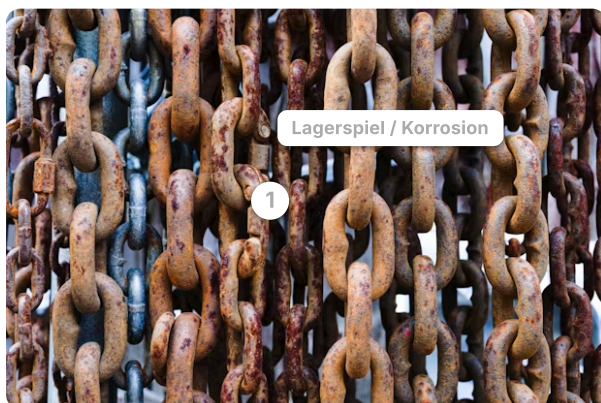

Federlager mit beginnender Korrosion (Marker gesetzt)

5 MASSNAHMEN

NR.	MASSNAHME	BEZUG	STATUS	FRIST
1	Schaukel sperren und Kette tauschen Rechtes Gehänge demontieren, neue Kette montieren, Sperrung erst nach Abnahme aufheben.	Kettenglied verschlissen	In Umsetzung	06.06.2026
2	Fallschutz auffüllen Holzhackschnitzel im Podestbereich auf ≥ 30 cm auffüllen und auflockern.	Fallschutz unterschritten	Offen	17.06.2026
3	Podestkante abschleifen Aufgesplitterte, morsche Holzkante glätten und nachölen.	Splittergefahr Podestkante	Offen	17.06.2026
4	Rutschenauslauf nachjustieren Verschraubung nachziehen, Spalt am Auslauf schließen.	Spalt am Rutschenauslauf	Offen	30.06.2026
5	Federlager beobachten Spiel im Drehpunkt bei nächster Routinekontrolle erneut bewerten.	Federlager ausgeschlagen	Zurückgestellt	—

6 ABSCHLUSSVERMERK

ALLE MÄNGEL BEHOBEN AM	—	GEPRÜFT VON	—
NOTIZEN Abschlussprüfung nach Umsetzung der Sofortmaßnahmen ausstehend. Sperrung der Doppelschaukel bleibt bis zur Abnahme bestehen.			

7 FREIGABE UND UNTERSCHRIFTEN

ROLLE	NAME	DATUM	UNTERSCHRIFT
Prüfer	Andreas Köhler	03.06.2026	
Freigabe / Verwaltung	—	—	_____

Freigabe ausstehend – der Bericht wird nach Prüfung durch die Bezirksleitung freigegeben und gesperrt.